

P2128 APP传感器B（TP传感器E）电路高电压故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P2128	APP传感器B（TP传感器E）电路高电压


故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查数据表中的APP SENSOR B (APP 传感器B)。
是否约为4.9 V 或更高?
是 - 转至步骤3。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查APP 传感器B 和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 4) . 断开APP 传感器6 针插接器。
- 5) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 6) . 测量APP传感器6针插接器4号和5号端子之间的电压。

APP 传感器 6 针插接器

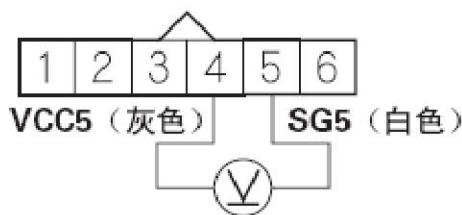


阴端子的线束侧

- 是否约为5 V?
是 - 转至步骤12。
否 - 转至步骤7。

- 7) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。
- 9) . 断开ECM/PCM 插接器A (49 针)。
- 10) . 用跨接线连接APP 传感器6 针插接器5 号端子与车身搭铁。


APP 传感器 6 针插接器

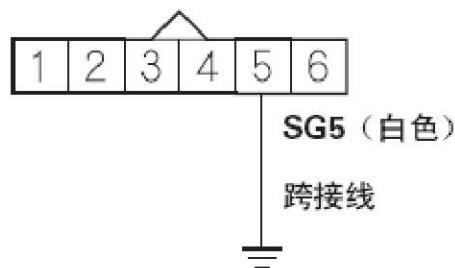

阴端子的线束侧

- 11) . 检查ECM/PCM插接器端子A35 和车身搭铁之间是否导通。

ECM/PCM 插接器 A (49 针)

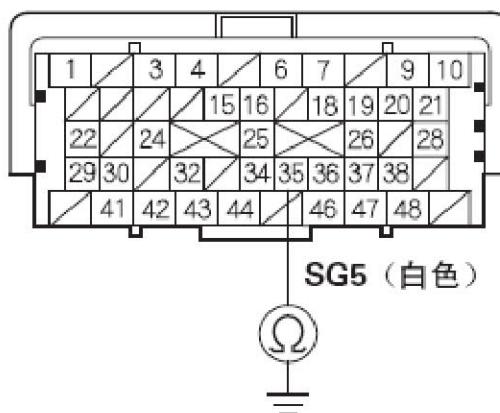

阴端子的端子侧

- 是否导通？
- 是 - 转至步骤19。
- 否 - 修理ECM/PCM (A35) 和APP 传感器B 之间线束的断路，然后转至步骤14。
- 12) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
 - 13) . 更换加速踏板单元。
 - 14) . 重新连接所有插接器。
 - 15) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
 - 16) . 使用汽车故障诊断仪重新设定ECM/PCM。
 - 17) . 执行ECM/PCM怠速学习程序。
 - 18) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
- 是否显示DTC P2128？

- 是 - 检查APP 传感器B 和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动, 然后转至步骤1。
- 否 - 故障排除完成。如果显示其他临时DTC 或DTC, 转至显示DTC 的故障排除。
- 19) . 重新连接所有插接器。
- 20) . 如果ECM/PCM软件版本不是最新, 将其更新, 或换上已知良好的ECM/PCM。
- 21) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
- 是否显示DTC P2128 ?
- 是 - 检查APP 传感器B 和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动。如果ECM/PCM 已经更新, 用已知良好的ECM/PCM进行替换, 然后重新检查。如果ECM/PCM 已经替换, 转至步骤1。
- 否 - 如果ECM/PCM已更新, 故障排除完成。如果ECM/PCM 被替换, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC, 转至显示DTC的故障排除。

LAUNCH