

C006A: 95 组合传感器安装不匹配故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C006A: 95	组合传感器安装不匹配

故障码分析:

检测条件:

- 在CAN 通信中 (CAN2 线路) 检测到与组合传感器的通信出现错误。

可能的原因:

- 组合传感器安装不匹配

故障码诊断流程:

- 1). 检查组合传感器是否安装不匹配
 - A). 确认组合传感器的零件号。
 - B). 是否安装了带有正确零件号的组合传感器?
 - 是:执行下一步。
 - 否:用带正确零件号的组合传感器进行更换, 然后执行下一步。
- 2). 确认没有相同的DTC 的存在
 - A). 清除存储器中的DTC。
 - B). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从第1 步开始重复进行检查。如果故障重发, 更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 确认未出现其它DTC
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。