


2019 年吉利缤越转角传感器标定

2019 年吉利缤越 车辆 VIN 码: LB37622Z4KX*****

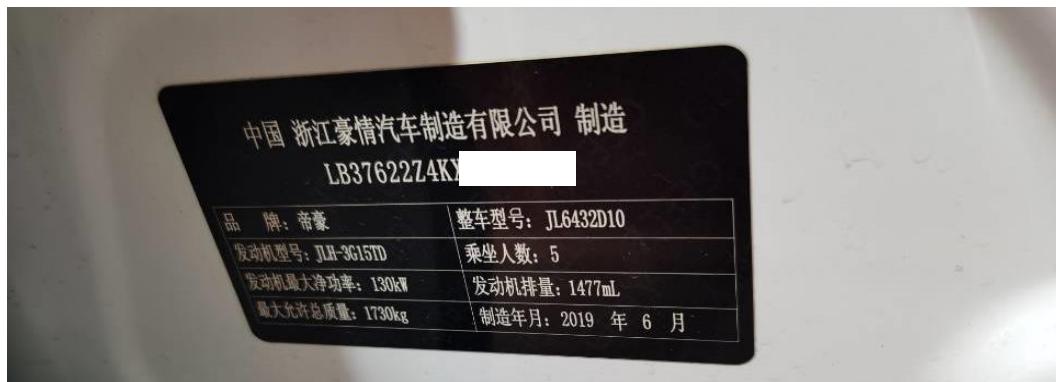

功能作用: 更换转角传感器需使用该功能对转角传感器进行校准

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV


1. 2019 年吉利缤越, 车辆仪表报故障灯 (如下图);



2. 选择【X431-PADV】设备，选择【吉利】软件，进入后 【帝豪】(如下图);




3. 选择“缤越”，然后选择“缤越传统动力+轻混”(如下图);

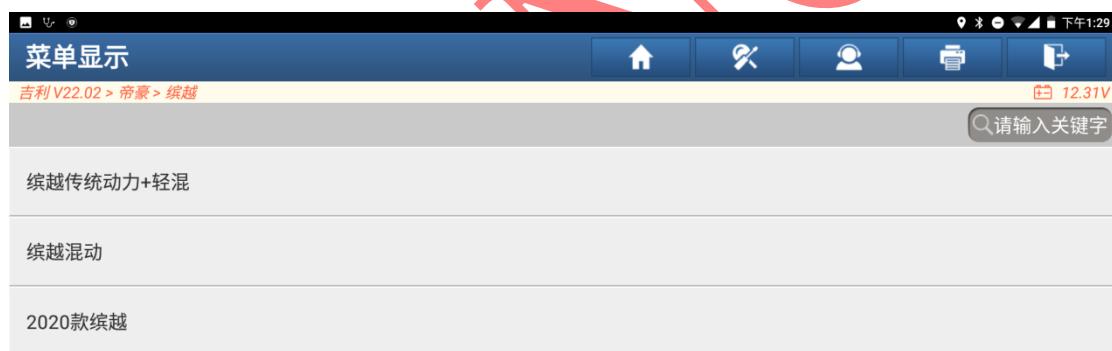

4. 选择【国六】(如下图);



5. 选择【智能检测】(如下图);

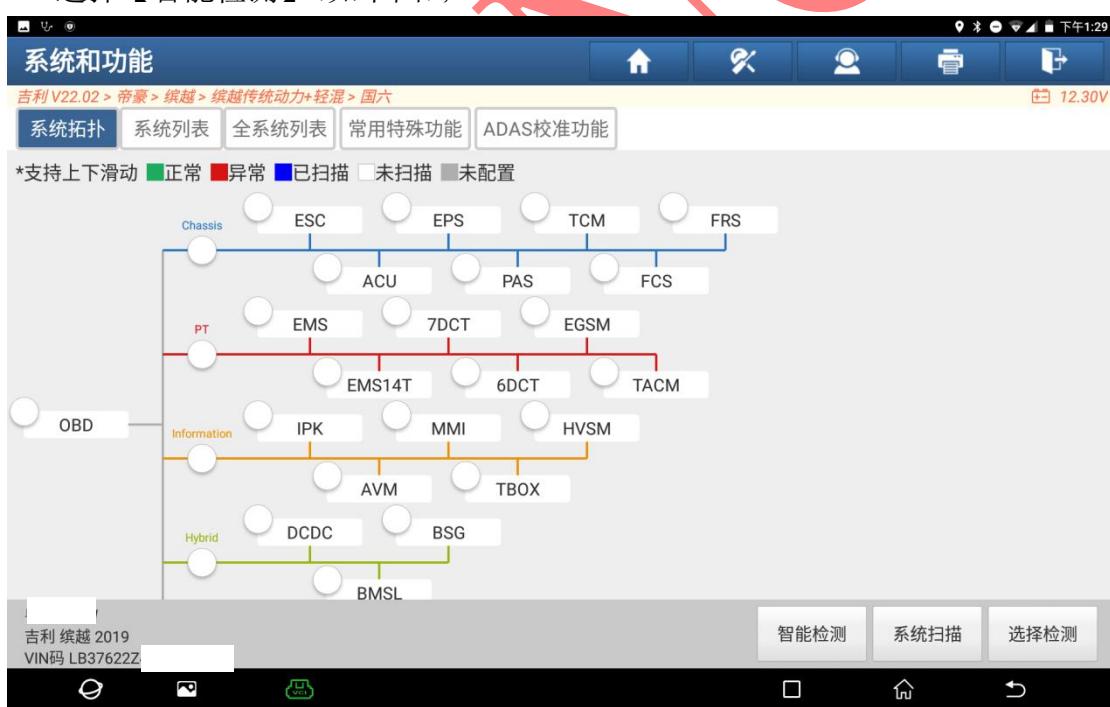

6. 选择【电子稳定控制单元】(如下图);



7. 读取到故障码【C101F5 转角传感器标定错误】(如下图);



8. 选择【转向柱组合开关】(如下图);




9. 读取数据流, 显示未标定状态, 摆正方向盘确认角度在±5° 之内 (如下图);



10. 选择【特殊功能】(如下图);



版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
写数据功能	ECU(电子控制器)复位
特殊功能	

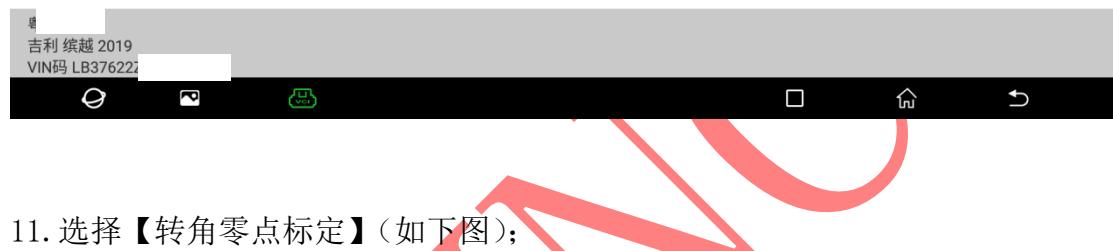


11. 选择【转角零点标定】(如下图);



转角零点标定
清除转角零点标定




12. 点“是”(如下图):

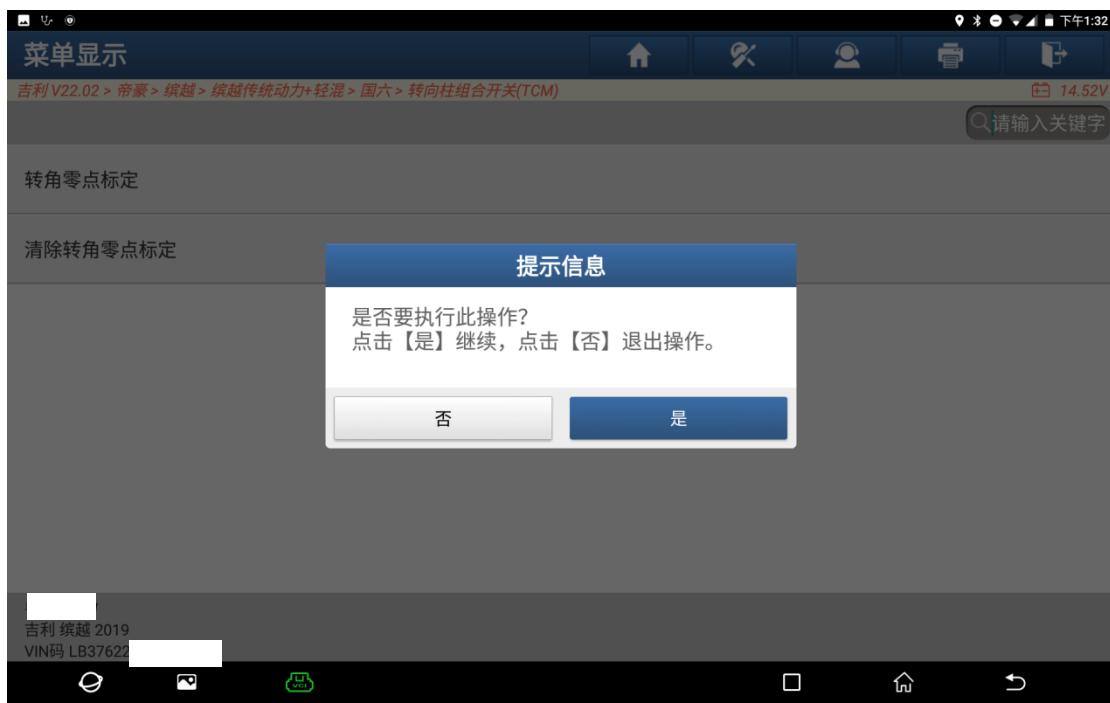


13. 点“确定”执行操作 (如下图):




14. 提示“开始执行转向角标定，请勿操作方向盘”，点“确定”（如下图）；

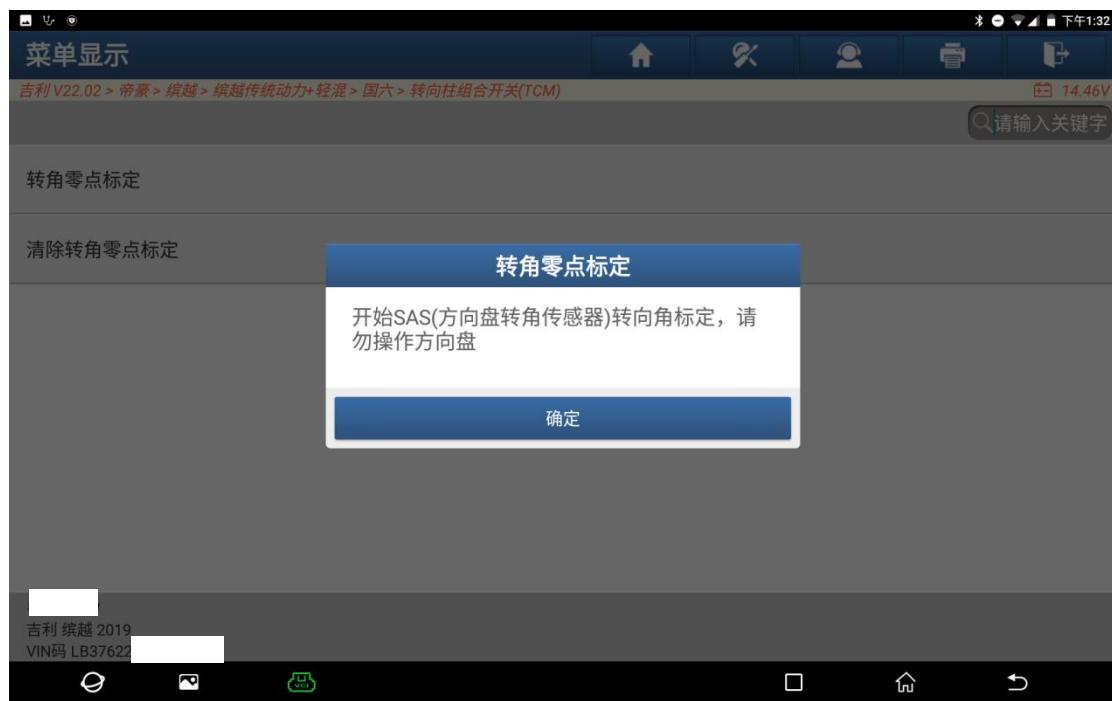

15. 提示“已校准”，点“确定”（如下图）；

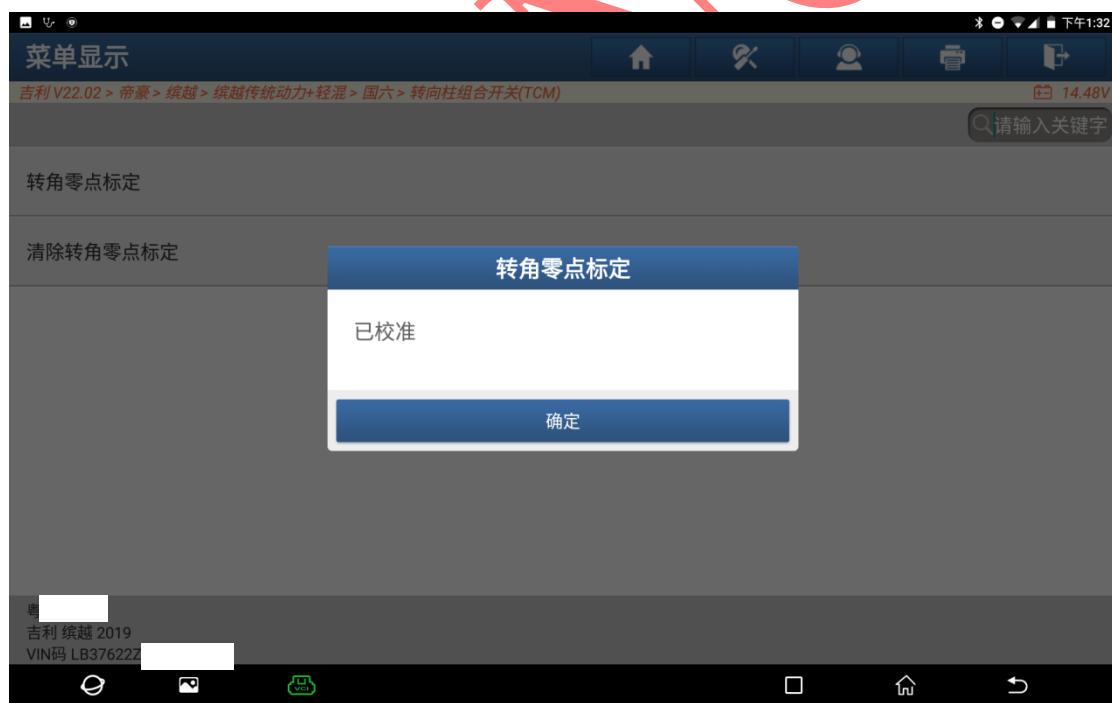

16. 退出后重新进“电子稳定控制单元”读取故障码显示“无故障码”(如下图);

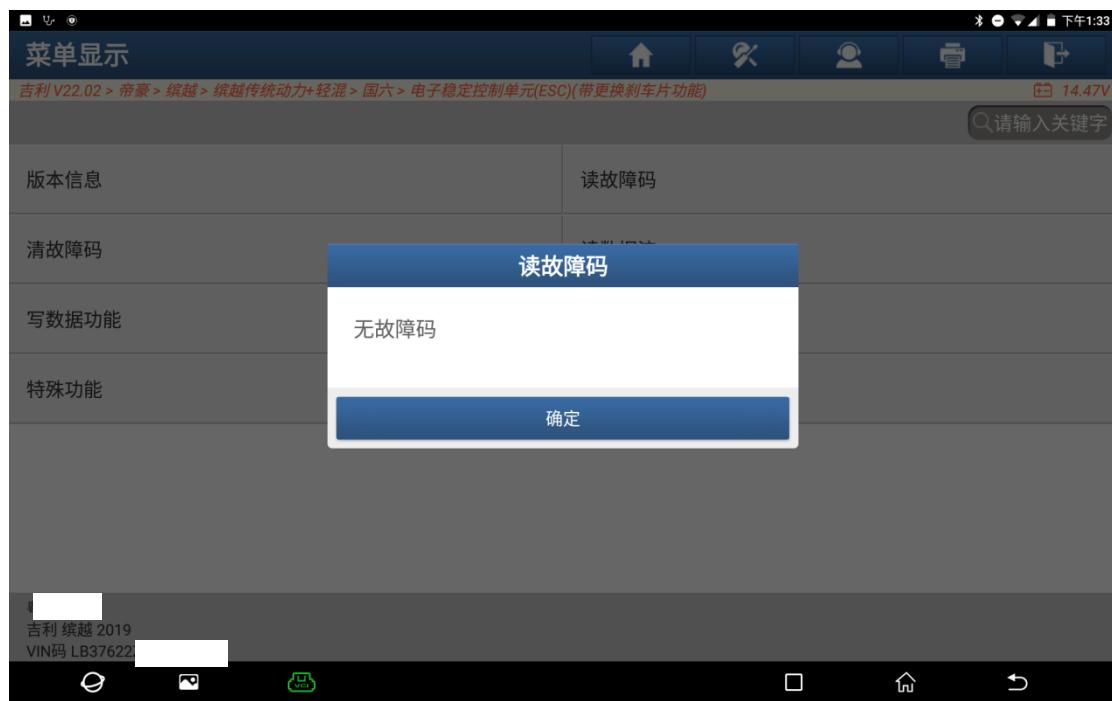

17. 查看仪表，故障灯消失，车辆恢复正常，校准结束(如下图)。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。